

# DP-701SH/801SH バージョンアップ手順

2011/07/29

## ●事前準備

ダウンロードページより、ファームウェアアップデートファイルをダウンロードし、お手持ちのメモリーカードのルートディレクトリに保存して(フォルダの中に保存しないで)ください。

下記のファイルがメモリーカードのルートディレクトリに保存されていることを確認してください。

TH50\_dpf.pkg

※DP-701SH と DP-801SH のファームウェアは共通です。

バージョンアップの前に、万が一に備え、必ず内蔵メモリーのデータを、メモリーカードなどにコピーしておいてください。

### (1) 電源 ON

電源を入れてください。しばらくするとスライドショーが始まります。

(お気に入り画面を登録している場合は、登録されているアプリケーションが始まります)

### (2) メニュー操作

リモコンのメニューボタンを押下して、メニュー画面を表示してください。



### (3) メニュー操作

リモコンの右ボタンを押下して「設定」にカーソルを合わせてください。



### (4) メニュー操作

リモコンの決定キーを押下して設定メニューに入ります。



(5) メニュー操作

リモコンの下ボタンを押下して「表示の設定」にカーソルを合わせてください。



(6) メニュー操作

リモコンの決定キーを押下して「表示の設定」メニューに入ります。




### (7) メニュー操作

リモコンの下ボタンを押下して「本体情報の表示」にカーソルを合わせてください。




### (8) メニュー操作

リモコンの決定キーを押下して「本体情報の表示」メニューに入ります。

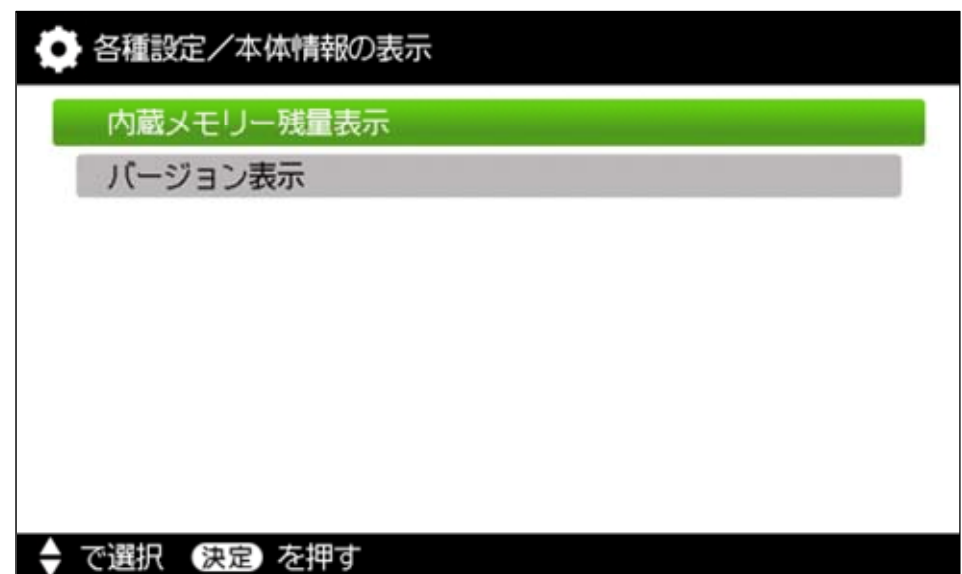

### (9) メニュー操作

リモコンの下ボタンを押下して「バージョン表示」にカーソルを合わせてください。

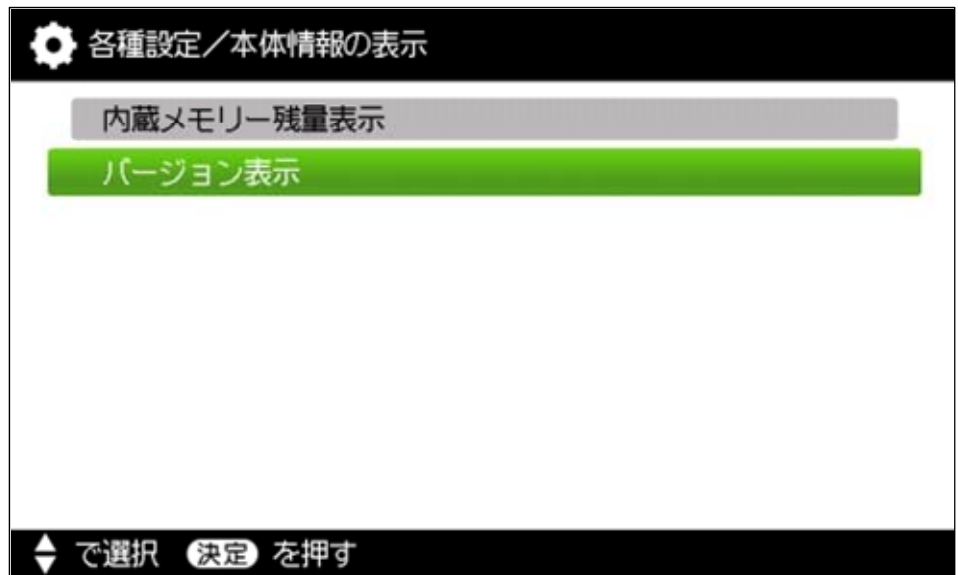

### (10) メニュー操作

リモコンの決定キーを押下して「バージョン表示」メニューに入ります。


(画面は表示例です。現在のファームウェアのバージョンが表示されます。)



### (11) メニュー操作

リモコンの「拡大」→「縮小」→「時計」→「回転」の順番でボタンを押下すると、ファームウェア書換え画面に移ります。

ボタン操作を間違えた場合は、一つ前のメニューに戻ってやり直してください。

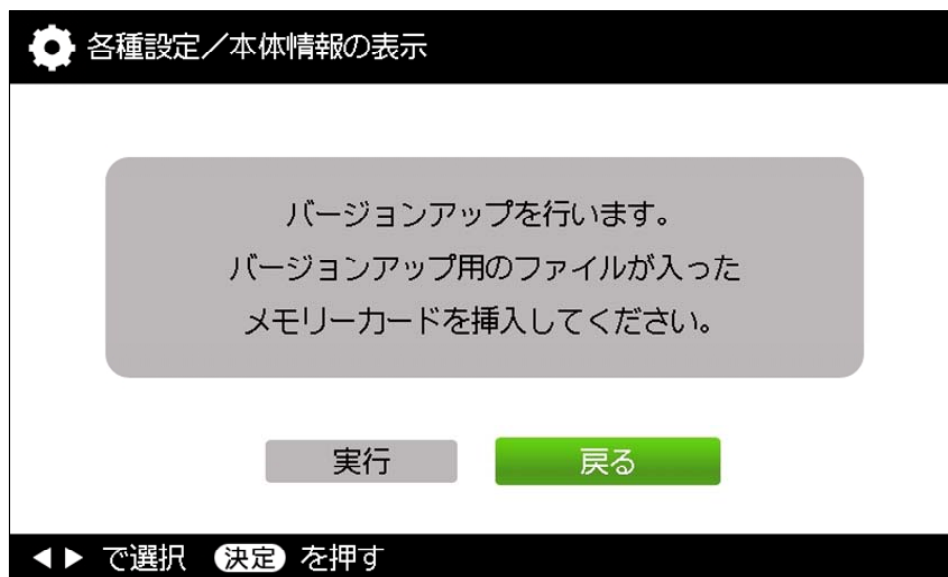



(12) メモリーカードを本体のカードスロットに挿入

ファームウェアアップデートファイル(TH50\_dpf.pkg)が入ったメモリーカードを本体に挿入してください。

(挿入後、カードアクセスランプが消灯するまでお待ちください)

(13) メニュー操作


リモコンの左ボタンを押下して「実行」にカーソルを合わせ、決定ボタンを押下してください。

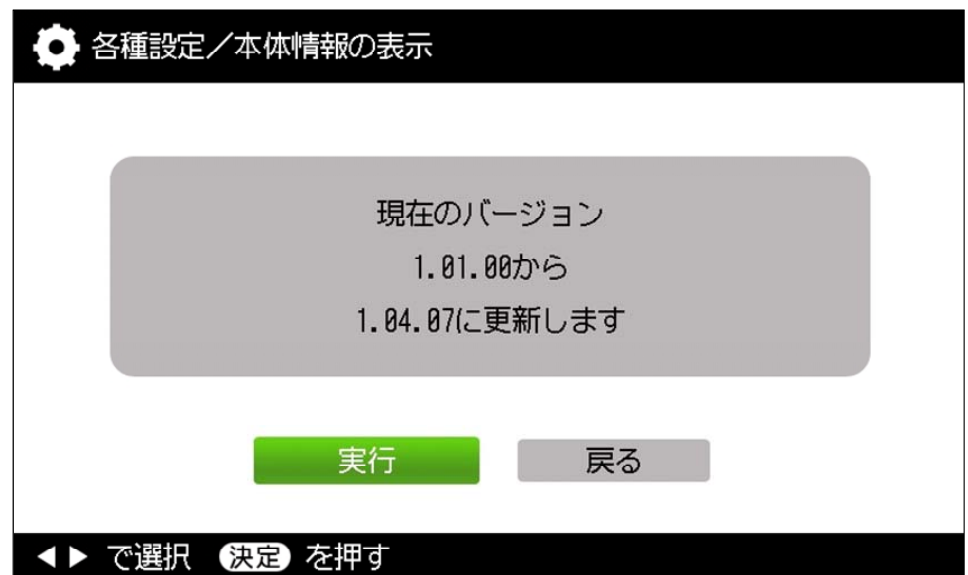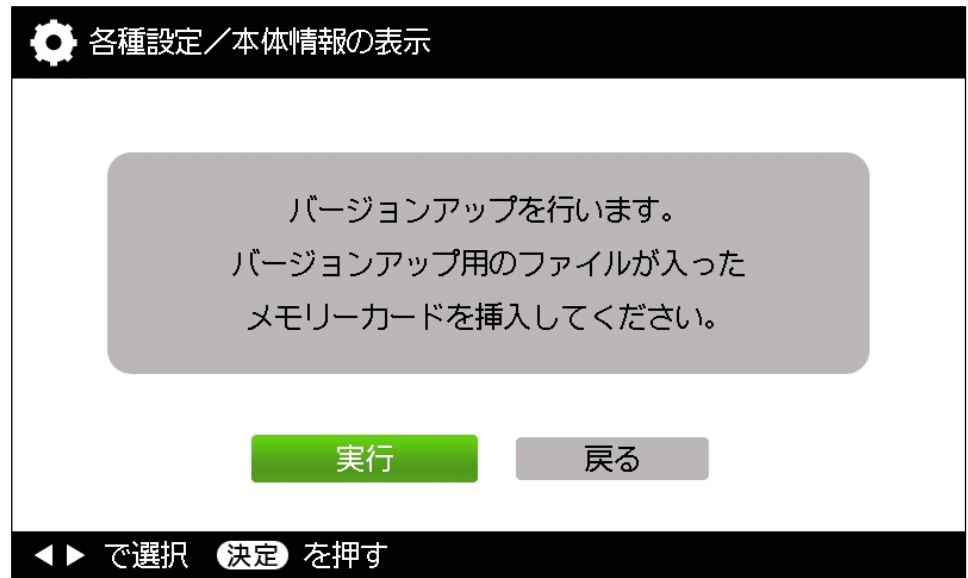


現在のファームウェアバージョンと、メモリーカード内のファームウェアバージョンが表示されます。更新後のファームウェアバージョン(1.04.07)は、ファームウェア更新後に正しく更新されていることを確認するためにメモしておいてください。

#### (14) メニュー操作

新しいファームウェアバージョンに変更されることを確認して決定ボタンを押下してください。

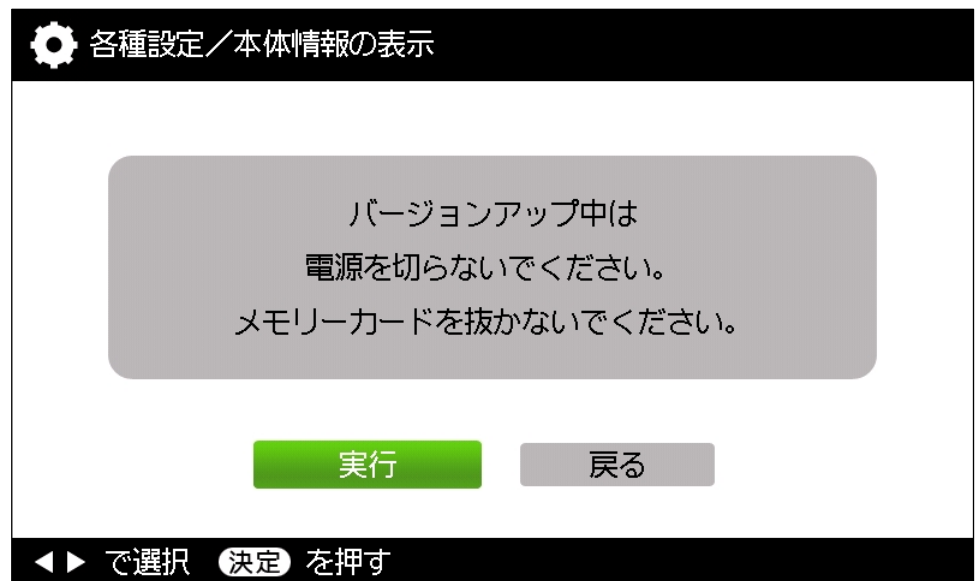

決定ボタンを押下してください。

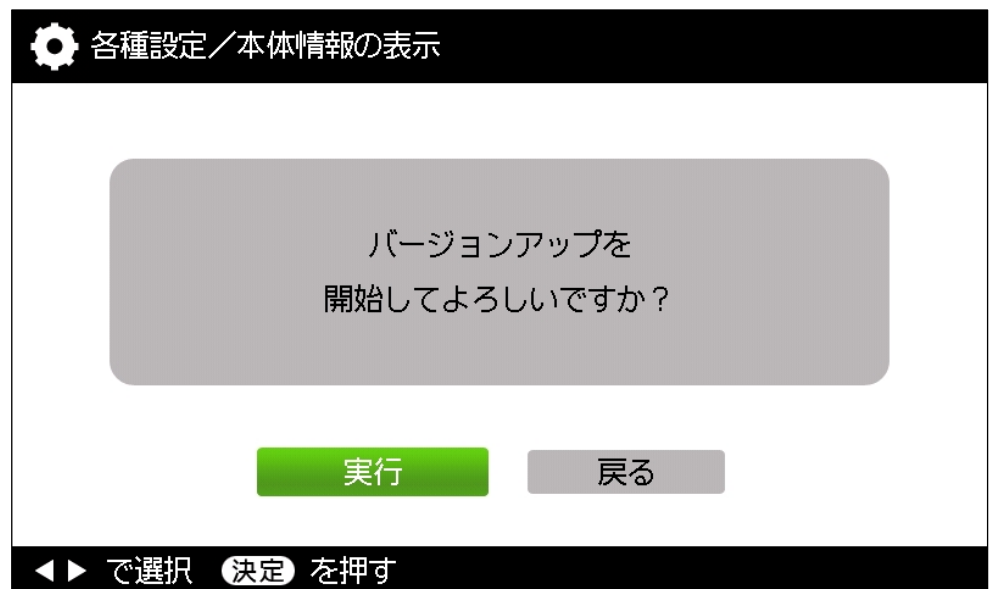


当画面で決定ボタンを押下するとファームウェア書換えが開始されますのでご注意ください。



## (15) メニュー操作

決定ボタンを押下してファームウェア書換えを実行してください。

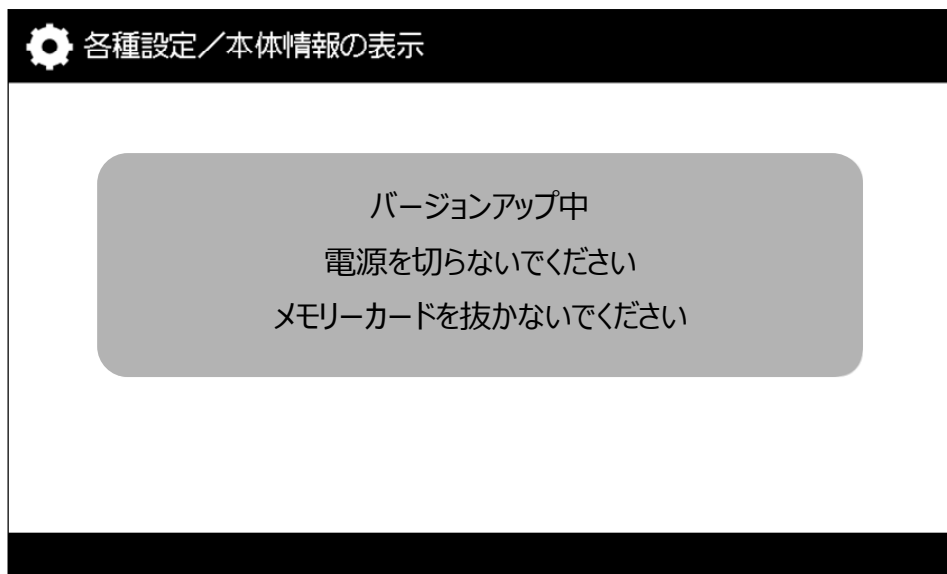

ファームウェア書換え中は上記表示に加えて、電源ランプは赤／緑交互に点滅し、カードアクセスランプは緑色に点滅します。この時に電源を切ると、本体が正常に動作しなくなる場合があります。

ファームウェアの書換えは20～30秒程度で完了します。それまでそのままお待ちください。


ファームウェア書き換え中は、必ず電源を切らないでください。

ファームウェア書き換え中は、必ずメモリーカードを抜かないでください。

※書き換え時間は、ご使用のメモリーカードによっては、上記目安より時間がかかることがあります。

(16) 正しくファームウェアが更新された場合

下記画面が表示されます。ACアダプターを電源コンセントから抜き、再度接続してください。

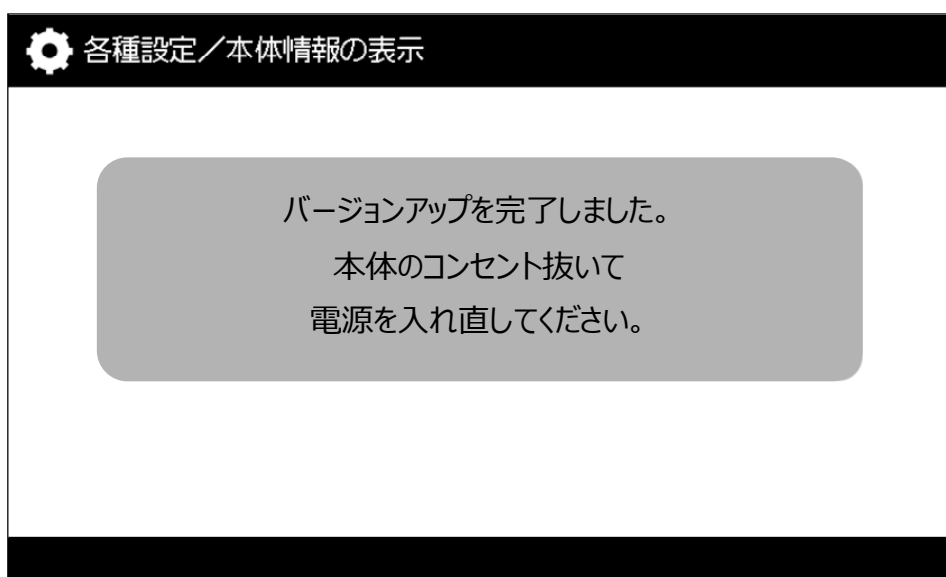

初期メニュー表示後、(2)～(10)のメニュー操作にてファームウェアバージョンを表示し、ファームウェアが正しく更新されていることをご確認ください。

(17) ファームウェアが更新されなかった場合

ファームウェアの更新に失敗しました。本体のACアダプターを電源コンセントから抜いて、再度接続してください。お手数ですが、もう1度ファームウェア書換えを実行してください。

